



الشعبة	شعبة السلامة
الغرض	منع الحوادث أو الاصابات التي تنتج والحفاظ على سلامة العاملين من التسمم والاختناق أو مخاطر الاشتعال أو الانحشار أو الغرق أو التعرض لدغات الزواحف والحشرات السامة إضافة الى خطر التسرب الغازي عند دخول المناطق المغلقة أو شبه المغلقة .
المجال	<ul style="list-style-type: none"> الاووية والخزانات والابراج بكافة انواعها وأحواض التفتيش والمراجل البخارية وكافة المناطق المغلقة أو شبه المغلقة. لمناطق المحصورة التي تحتاج إلى تصريح عمل لدخولها هي: (المانهولات - أنابيب المجاري - خزانات البترول - الاوعية - الأبراج - الافران - الخزانات الارضية - الغلايات - مزيلة الاملاح - خطوط الأنابيب)

- وصف التعليمية : اجراءات تصريحه عمل الدخول في المناطق المحصورة
 - *وضع بطاقة عزل Tag.
 - *وضع أقفال او وضع سدادة او رفع الفاصم الكهربائي .
 - *عزل مصادر الطاقة / تطبيق نظام LOTO حسب التعليمية ذات الرمز (SRCWI04-11).
 - *تفريغ وغسل المنطقة المحصورة بالبخر ثم الماء.
 - *قياس مؤشرات بيئة العمل (نسبة الاوكسجين والغازات) ومراعاة عدم تصريف غازات او ابخرة لمواد سامة او خانقة وسريعة الانفجار اثناء العمل
 - *ويثبت في تصريحه الاماكن المغلقة نموذج (SRCWI-4-F16)
 - *تأمين مشرف ومنقذ لحالات الطوارئ وتوفير تهوية مناسبة مع فتح بوابات المنطقة المحصورة.
 - *توفير أجهزة اتصال لاسلكية مع توفر أضاءة مناسبة

المسؤولية

- تمنح تصريحه من قبل مشرفو السلامة المخولون بالتنسيق مع جهات المعنية:
 - * مهندسو الوحدات التشغيلية المخولون بالتوقيع على تصريحه العمل
 - * مهندسو الصيانة المخولون بالتوقيع على تصريحه العمل .
 - * مهندسو الفحص الهندسي المخولون بالتوقيع على تصريحه العمل
 - و حسب طبيعة المنطقة المحصورة .

متطلبات السلامة :

- ارتداء معدات الوقاية الشخصية لكل العاملين.
- تحديد موقع العمل بأشرطة سلامة تحذيرية والدخول الى المنطقة المحددة فقط للأشخاص المخولين
- التأكد من صلاحية المعدات وملابستها لطبيعة العمل والتأكد من غلق مصادر التغذية الرئيسية قبل البدء.
- تدريب فريق العمل قبل المباشرة بالعمل.
- يكون العمل بالتناوب وتكون المراقبة مستمرة لحين انجاز العمل.

معايير القبول : عدم حصول اصابة أو حادث لحين انتهاء العمل (اختناقات أو تسمم أو انحشار أو حريق).

الوثائق (النماذج والاستمارات) : يقوم كادر السلامة بكشف موقع العمل وتحديد وتوثيق إجراءات السلامة المطلوبة وفق نموذج الاستمارة (SRCWI04-F16) بالتنسيق مع هيئتي الانتاج والصيانة

مدير الهياكل
H.S

مدير الصيانة
سلطان

مدير السلامة
H.S